

Baum				Schutzstatus		Ergebnis Eingehende Untersuchung	
Standort	Nr.	Bot. Name	Dt. Name				
Am Eichenwall	20-2343/10	Quercus robur	Stieleiche	Wallhecke	keine ausreichende Restwandstärke vorhanden, Kroneneinkürzung um 1,5-2,0 m in Höhe und Breite	Baumpflege durchgeführt	
Am Tiergarten	01-1016/117	Quercus robur	Stieleiche	Baumschutzsatzung	z. Zt. stand- und bruchsicher, genügend Restwandstärke vorhanden	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig	1
Am Tiergarten	01-1016/135	Quercus robur	Stieleiche	Baumschutzsatzung	abgestorbene Wurzelanläufe, Fällung noch im Winter 2018/2019,	Fällung durchgeführt	1
Lützowallee	01-1134/96	Alnus glutinosa	Schwarzerle	ohne	z. Zt. stand- und bruchsicher, gut überwältigte Astungswunden, Stammholz dahinter fest und ohne Pilzbefall	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig	1
Ostfriesland-Wanderweg	15-1968/72	Quercus robur	Stieleiche	Baumschutzsatzung	Totholz entfernen, ggf. Kroneneinkürzung	Baumpflege durchgeführt	1
KSP 33 Rhododendronstraße	07-4033/12	Ulmus glabra	Bergulme	Baumschutzsatzung	ungenügende Restwandstärke, umgehende Fällung	Fällung durchgeführt	1
KSP 33 Rhododendronstraße	07-4033/15	Ulmus glabra	Bergulme	Baumschutzsatzung	ungenügende Restwandstärke, umgehende Fällung	Fällung durchgeführt	1
Böhnerweg	20-2349/2	Fagus sylvatica	Rotbuche	Baumschutzsatzung	z. Zt. stand- und bruchsicher, Befall mit Lackporfling	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig	1
Borsigstraße	15-2525/39	Quercus robur	Stieleiche	Wallhecke	z. Zt. stand- und bruchsicher, Befallstelle Ochsenzunge nicht tiefgehend	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig	1
Sandhorster Allee	15-1974/79	Fagus sylvatica	Rotbuche	Naturdenkmal	Stamm und Krone halbseitig abgestorben, starker Befall mit Schmetterlingsstramete, Fällung noch im Winter 2018/2019	Fällung durchgeführt	
	15-1974/141	Fagus sylvatica	Rotbuche	Naturdenkmal	Stockfäule, Befall mit Riesenporfling, abgestorbene Wurzeln - Fällung noch im Winter 2018/2019	Fällung durchgeführt	
	15-1974/158	Fagus sylvatica	Rotbuche	Naturdenkmal	ausgeprägte Stockfäule - Fällung noch im Winter 2018/2019	Fällung durchgeführt	
	15-1974/160	Fagus sylvatica	Rotbuche	Naturdenkmal	z. Zt. stand- und bruchsicher, Resi-Messung ergab intaktes Holz	z.Zt. Keine Maßnahmen notwendig	
	15-1974/164	Fagus sylvatica	Rotbuche	Naturdenkmal	z. Zt. stand- und bruchsicher, trotz Austerseitlingsbefall ergab Resi-Messung intakte Restwandstärke	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig	

	15-1974/168	Fagus sylvatica	Rotbuche	Naturdenkmal	z. Zt. stand- und bruchsicher, Resi-Messung ergab intaktes Holz	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig
KSP 17 Eckfehler Ring	20-4017/01	Quercus robur	Stieleiche	Wallhecke	z. Zt. stand- und bruchsicher trotz ehem. Weidenbohrerbefall - Totholz entfernen und Kronenreduzierung	Baumpflege durchgeführt
Egelsger Gaste	04-1314/17	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	Baumschutzsatzung	Fällung noch im Winter 2018/2019, starker Pseudomonas-Befall, Unterversorgung der Wurzeln durch starke Würgewurzel	Fällung durchgeführt
Branddöbbe	13-2515/3	Quercus robur	Stieleiche	Wallhecke	z. Zt. stand- und bruchsicher, Stammfußschaden ohne Pilzbefall, Resi-Messung zeigt absolut intakten Stammfuß	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig
KSP 92 Mootjesweg	21-4092/04	Quercus robur	Stieleiche	Wallhecke	z. Zt. stand- und bruchsicher, Stammfußverletzung ohne Pilzbefall, Resi-Messung zeigt absolut intaktes Holz neben der Verletzung	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig
Schillstraße	01-1163/23	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	Baumschutzsatzung	z. Zt. stand- und bruchsicher, kein Handlungsbedarf	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig
Grünanlage Dorfplatz Haxtum	07-4503/13	Salix alba 'Tristis'	Trauerweide	Naturdenkmal	Gefahr Torsionsbruch - Kronenreduzierung um 2-3 m in Höhe und Breite - Totholz entfernen - Spechthöhle auf Fäulen kontrollieren	beauftragt
Benthögtsweg	07-1472/01	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	Baumschutzsatzung	Fällung wg. Befall mit Austernseitling	Fällung durchgeführt
Argestraße	19-2247/11	Quercus robur	Stieleiche	Wallhecke	z.Zt. stand- und bruchsicher - dezentrale, segmentale Stammhöhle, gut	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig
Rudolph-Eucken-Allee	19-2247/12	Quercus robur	Stieleiche	Wallhecke	z.Zt. stand- und bruchsicher - dezentrale, segmentale Stammhöhle, gut	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig
Rahester Postweg	01-1161/80	Tilia cordata	Winterlinde	Naturdenkmal	ausreichende Restwandstärken vorhanden - Totast über dem Weg	Baumpflege durchgeführt
	014-1888/23	Quercus robur	Stieleiche	Wallhecke	z.Zt. stand- und bruchsicher	z.Zt. keine Maßnahmen notwendig

Summe Gefahr 5

Summe Beratung 4